

**FICHA TECNICA DE REGISTRO**

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	1 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Roble
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>
Árbol N.º	1
Cod.SIGAU	12010102000549
Localización Exacta del árbol	4.661415, -74.088482 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**ESTADO FÍSICO:**

- Copa: excesiva ramificación, rebrotes, copa asimétrica, copa en regular estado físico general.
- Fuste: inclinado a 10 grados, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE**VISTA GENERAL****INTERVENCIÓN SILVICULTURAL
A CONSIDERAR**

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,65
Altura Total (m)	5,4
Altura Com. (m)	1,5
Volumen Comercial (m3)	0,042

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 096 de 2006 (MADS). Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene excesiva ramificación, rebrotes, copa asimétrica, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	2 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Escolin, espadero
N. científico	<i>Myrsine ferruginea</i>
Árbol N.º	2
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661409, -74.08849 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: rebrotes, copa en buen estado físico general.
- Fuste: inclinado a 10 grados, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,09
Altura Total (m)	2,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta buen estado físico y buen estado sanitario, pero podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	3 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>
Árbol N.º	3
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.66125, -74.08859 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tala

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,13
Altura Total (m)	2,9
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, clorosis, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

**FICHA TECNICA DE REGISTRO**

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	4 de 61
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>
Árbol N.º	4
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661218, -74.088549 / Cra 60 # 63 - 27
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**ESTADO FISICO:**

- Copa: excesiva ramificación, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: clorosis, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE**VISTA GENERAL****INTERVENCIÓN SILVICULTURAL
A CONSIDERAR****DIMENSIONES**

Tala	P.A.P. (m)	0,23
	Altura Total (m)	3,6
	Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)		0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, clorosis, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H

Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández

T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	5 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>
Árbol N.º	5
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661226, -74.088542 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tala

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,17
Altura Total (m)	2,9
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

 	FICHA TECNICA DE REGISTRO Concepto Técnico: _____	Radicado No.													
		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández												
		Tarjeta profesional N.º	70266-251974												
		Revisó													
		Aprobó													
		Fecha aprobación													
		Página	6 de 61												
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27												
Especie	Acacia japonesa	Barrio Visita	El Rosario												
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>	UPZ	103 - Parque Salitre												
Árbol N.º	6	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.												
Cod.SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102												
Localización Exacta del árbol	4.661262, -74.088542 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6												
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL													
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: normal, copa en buen estado físico general. Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 															
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: clorosis, copa en regular estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 															
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.															
VISTA DETALLE		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tala</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,15</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">4,1</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES		Tala	P.A.P. (m)	0,15	Altura Total (m)	4,1	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES														
Tala	P.A.P. (m)	0,15													
	Altura Total (m)	4,1													
	Altura Com. (m)	0													
	Volumen Comercial (m3)	0													
		CONCEPTO TÉCNICO Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto													

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	7 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	Acacia melanoxylon
Árbol N.º	7
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661196, -74.08854 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tala

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,1
Altura Total (m)	3,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO


Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.														
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández													
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974													
			Revisó														
			Aprobó														
			Fecha aprobación														
		Página	8 de 61														
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27														
Especie	Aliso, fresno, chaquiro	Barrio Visita	El Rosario														
N. científico	<i>Alnus acuminata</i>	UPZ	103 - Parque Salitre														
Árbol N.º	8	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.														
Cod.SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102														
Localización Exacta del árbol	4.661186, -74.088514 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6														
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL															
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: normal, copa en buen estado físico general. Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 																	
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 																	
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																	
Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Bloqueo y traslado</td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">2,1</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,05	Bloqueo y traslado	Altura Total (m)	2,1	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,05															
Bloqueo y traslado	Altura Total (m)	2,1															
	Altura Com. (m)	0															
	Volumen Comercial (m3)	0															
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO															
		Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del individuo ya que tiene un estado físico y sanitario adecuado, además es posible realizar un bloque para traslado en las condiciones que establece el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C (2021) (Bloque con radio mayor superior a 3 veces el diámetro basal del individuo)															

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
			Fecha aprobación	
		Página	9 de 61	
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022		Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Especie	Acacia japonesa		Barrio Visita	El Rosario
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>		UPZ	103 - Parque Salitre
Árbol N.º	9		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod.SIGAU			Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	4.661184, -74.088591 / Cra 60 # 63 - 27		c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: clorosis, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES	
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,18
Tala	Altura Total (m)	4,5
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, clorosis, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	10 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	Acacia melanoxylon
Árbol N.º	10
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661072, -74.088521 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

DIMENSIONES

Tala	P.A.P. (m)	0,06
	Altura Total (m)	2,3
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	11 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Chilco
N. científico	<i>Baccharis floribunda</i>
Árbol N.º	11
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661069, -74.088543 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:

- Copa: ramas secas, copa en buen estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, clorosis, marchitamiento, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

DIMENSIONES

Tala	P.A.P. (m)	0,07
	Altura Total (m)	2,2
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.														
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández													
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974													
			Revisó														
			Aprobó														
		Fecha aprobación															
		Página	12 de 61														
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022		Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27													
Especie	Acacia japonesa		Barrio Visita	El Rosario													
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>		UPZ	103 - Parque Salitre													
Árbol N.º	12		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod.SIGAU			Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	4.660963, -74.088594 / Cra 60 # 63 - 27		c.c. ó N.I.T	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL														
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: excesiva ramificación, copa en regular estado físico general. Fuste: inclinado a 10 grados, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 																	
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: clorosis, copa en regular estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 																	
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																	
Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">A CONSIDERAR</th> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,09</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tala</td> <td>Altura Total (m)</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,09	Tala	Altura Total (m)	3,6	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,09															
Tala	Altura Total (m)	3,6															
	Altura Com. (m)	0															
	Volumen Comercial (m3)	0															
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO														
			Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, clorosis, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto														

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	13 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Chilco
N. científico	<i>Baccharis floribunda</i>
Árbol N.º	13
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.660963, -74.088599 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tala

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,05
Altura Total (m)	2
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

**FICHA TECNICA DE REGISTRO**

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	14 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>
Árbol N.º	14
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.660916, -74.088651 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**ESTADO FISICO:**

- Copa: excesiva ramificación, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: clorosis, marchitamiento, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE**VISTA GENERAL****INTERVENCIÓN SILVICULTURAL
A CONSIDERAR****DIMENSIONES**

Tala	P.A.P. (m)	0,09
	Altura Total (m)	2,6
	Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)		0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, clorosis, marchitamiento, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	15 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	Acacia melanoxylon
Árbol N.º	15
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661046, -74.088709 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tala

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,11
Altura Total (m)	3,5
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	16 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Acacia japonesa
N. científico	<i>Acacia melanoxylon</i>
Árbol N.º	16
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661016, -74.088745 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, clorosis, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tala

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,11
Altura Total (m)	3,5
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
		Fecha aprobación		
		Página	17 de 61	
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27	
Especie	Guayacan de Manizales	Barrio Visita	El Rosario	
N. científico	<i>Lafoensia acuminata</i>	UPZ	103 - Parque Salitre	
Árbol N.º	17	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod.SIGAU	12010102000735	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	4.660824, -74.08879 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL		
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: podas anteriores técnicas, copa en buen estado físico general. Fuste: fuste recto, cavidades, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 				
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.				
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		
		A CONSIDERAR		
		Conservación		
		DIMENSIONES		
		P.A.P. (m)	1,46	
		Altura Total (m)	10,4	
		Altura Com. (m)	2	
		Volumen Comercial (m3)	0,285	
		CONCEPTO TÉCNICO		
		Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.		

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández	
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974	
			Revisó		
			Aprobó		
			Fecha aprobación		
		Página	18 de 61		
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27		
Especie	Pino romeron	Barrio Visita	El Rosario		
N. científico	<i>Retrophyllum rospigliosii</i>	UPZ	103 - Parque Salitre		
Árbol N.º	18	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod.SIGAU	12010102000736	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	4.660761, -74.088797 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL			
ESTADO FISICO:					
<ul style="list-style-type: none"> • Copa: normal, copa en buen estado físico general. • Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general. • Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 					
ESTADO SANITARIO:					
<ul style="list-style-type: none"> • Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general. • Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. • Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
<p>Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>					
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL			
		A CONSIDERAR		DIMENSIONES	
		Conservación		P.A.P. (m)	1,95
				Altura Total (m)	17,6
				Altura Com. (m)	6
				Volumen Comercial (m3)	1,474
		CONCEPTO TÉCNICO			
		<p>Especie en veda por la Resolución 0316 de 1974. Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.</p>			

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	19 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Roble
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>
Árbol N.º	19
Cod.SIGAU	12010102000691
Localización Exacta del árbol	4.660744, -74.088804 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: podas anteriores antitécnicas, ramas secas, copa en regular estado físico general.
- Fuste: inclinado a 10 grados, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: marchitamiento, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,54
Altura Total (m)	6,5
Altura Com. (m)	1,2
Volumen Comercial (m3)	0,024

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 096 de 2006 (MADS). Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	20 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Arrayan blanco
N. científico	<i>Myrcianthes leucoxylla</i>
Árbol N.º	20
Cod.SIGAU	12010102000960
Localización Exacta del árbol	4.660736, -74.088824 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: bifurcado, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, raíz en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,09
Altura Total (m)	1,8
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	21 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Sangregao, drago, croto
N. científico	<i>Croton bogotensis</i>
Árbol N.º	21
Cod.SIGAU	12010102000959
Localización Exacta del árbol	4.660748, -74.088851 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: podas anteriores técnicas, ramas secas, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcado, cavidades, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,3
Altura Total (m)	6,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	22 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella
N. científico	<i>Callistemon citrinus</i>
Árbol N.º	22
Cod.SIGAU	12010102000729
Localización Exacta del árbol	4.660746, -74.088854 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: podas anteriores técnicas, copa asimétrica, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcado, torcido, compartimentalizado, descortezado, cavidades, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, raíz en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,3
Altura Total (m)	3,2
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	23 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Palma yuca, palmiche
N. científico	<i>Yucca elephantipes</i>
Árbol N.º	23
Cod.SIGAU	12010102000866
Localización Exacta del árbol	4.660725, -74.088859 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:

- Copa: ramas secas, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en regular estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: antracnosis, clorosis, marchitamiento, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,54
Altura Total (m)	5,8
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la resolución conjunta No. 001 de 2017 de la SDA, las especies del género *Yucca spp.* no requieren permiso para intervenciones silviculturales. Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
			Fecha aprobación	
		Página	24 de 61	
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022		Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Especie	Fiambre		Barrio Visita	El Rosario
N. científico	<i>Roupala monosperma</i>		UPZ	103 - Parque Salitre
Árbol N.º	24		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	12010102000690		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	4.660702, -74.088874 / Cra 60 # 63 - 27		c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:

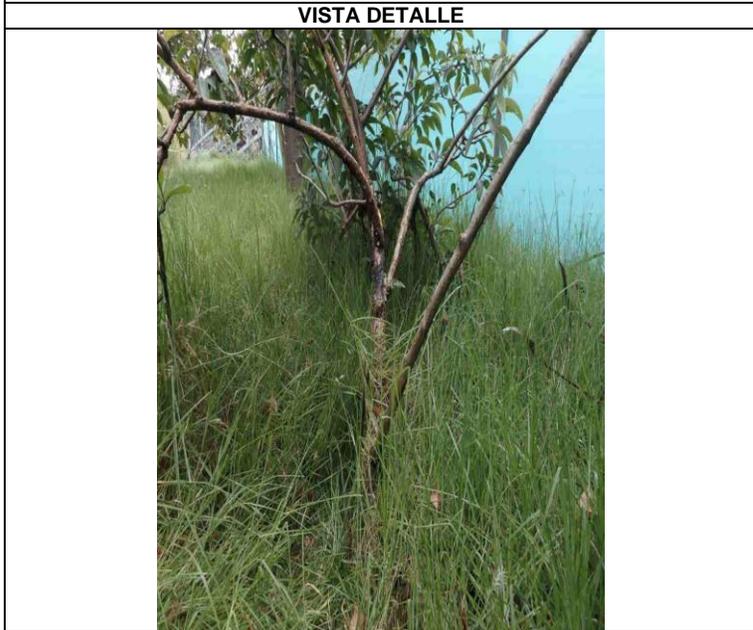
- Copa: podas anteriores técnicas, copa asimétrica, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcado, inclinado a 25 grados, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.




INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES	
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,2
Conservación	Altura Total (m)	1,9
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 

Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández

T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	25 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Mermelada
N. científico	<i>Streptosolen jamesonii</i>
Árbol N.º	25
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.660673, -74.088813 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, podas anteriores técnicas, ramas secas, rebrotes, copa asimétrica, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,07
Altura Total (m)	3,8
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	26 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Mermelada
N. científico	<i>Streptosolen jamesonii</i>
Árbol N.º	26
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.660687, -74.088804 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:

- Copa: excesiva ramificación, podas anteriores técnicas, copa asimétrica, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



**INTERVENCIÓN SILVICULTURAL
A CONSIDERAR**

Conservación


DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,06
Altura Total (m)	3,6
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	27 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Sietecueros nazareno
N. científico	<i>Tibouchina urvilleana</i>
Árbol N.º	27
Cod.SIGAU	12010102000962
Localización Exacta del árbol	4.660623, -74.088652 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: podas anteriores técnicas, ramas secas, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, inclinado a 15 grados, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, raíz en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,1
Altura Total (m)	3,9
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

**FICHA TECNICA DE REGISTRO**

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	28 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Roble
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>
Árbol N.º	28
Cod.SIGAU	12010102000532
Localización Exacta del árbol	4.66056, -74.088614 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**ESTADO FISICO:**

- Copa: ramas secas, rebrotes, ramas pendulares, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: antracnosis, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE**VISTA GENERAL****INTERVENCIÓN SILVICULTURAL
A CONSIDERAR**

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,57
Altura Total (m)	8,5
Altura Com. (m)	2,3
Volumen Comercial (m3)	0,056

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 096 de 2006 (MADS). Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández

T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	29 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Cerezo
N. científico	<i>Prunus serotina</i>
Árbol N.º	29
Cod.SIGAU	12010102000982
Localización Exacta del árbol	4,660558, -74,088564 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, copa en buen estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL

A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

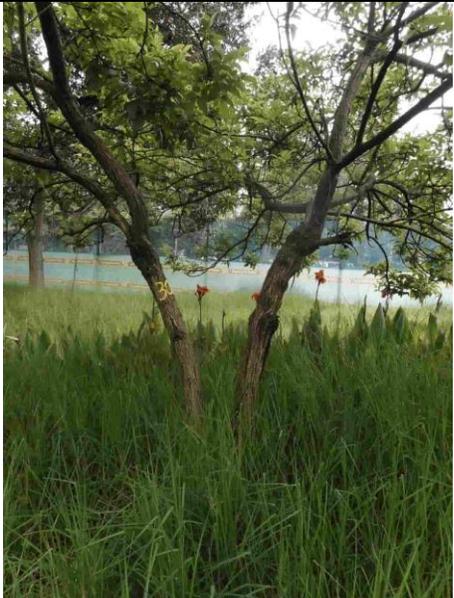
P.A.P. (m)	0,21
Altura Total (m)	4,2
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.														
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández													
	_____		Tarjeta profesional N.º	70266-251974													
	_____		Revisó														
	_____		Aprobó														
_____		Fecha aprobación															
_____		Página	30 de 61														
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27														
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	El Rosario														
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	103 - Parque Salitre														
Árbol N.º	30	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.														
Cod.SIGAU	12010102000981	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102														
Localización Exacta del árbol	4.660589, -74.088579 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6														
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL															
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: podas anteriores antitécnicas, copa en buen estado físico general. Fuste: bifurcación basal, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 																	
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 																	
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																	
Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><u>A CONSIDERAR</u></th> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,35</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Conservación</td> <td>Altura Total (m)</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		<u>A CONSIDERAR</u>	P.A.P. (m)	0,35	Conservación	Altura Total (m)	3,9	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																
<u>A CONSIDERAR</u>	P.A.P. (m)	0,35															
Conservación	Altura Total (m)	3,9															
	Altura Com. (m)	0															
	Volumen Comercial (m3)	0															
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO															
		Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.															

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	31 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Pino romeron
N. científico	<i>Retrophyllum rospigliosii</i>
Árbol N.º	31
Cod.SIGAU	12010102000533
Localización Exacta del árbol	4.660626, -74.088589 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: ramas secas, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, cavidades, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, raíz en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	1,22
Altura Total (m)	10,1
Altura Com. (m)	2,7
Volumen Comercial (m3)	0,295

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 0316 de 1974. Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	32 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Roble
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>
Árbol N.º	32
Cod.SIGAU	12010102000564
Localización Exacta del árbol	4.660614, -74.088519 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: ramas secas, copa asimétrica, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: antracnosis, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Conservación

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,8
Altura Total (m)	10,4
Altura Com. (m)	3,2
Volumen Comercial (m3)	0,138

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 096 de 2006 (MADS). Se considera técnicamente viable la conservación de este individuo ya que presenta buenas condiciones físicas y sanitarias; además no presenta interferencia con las obras constructivas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	33 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Alcaparro enano
N. científico	<i>Senna multiglandulosa</i>
Árbol N.º	33
Cod.SIGAU	12010102000980
Localización Exacta del árbol	4.66064, -74.088493 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: podas anteriores antitécnicas, ramas secas, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcado, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,3
Altura Total (m)	6,4
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene ramas secas, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	34 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo
N. científico	<i>Tecoma stans</i>
Árbol N.º	34
Cod.SIGAU	12010102000979
Localización Exacta del árbol	4.660663, -74.088434 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: ramas secas, copa en buen estado físico general.
- Fuste: inclinado a 10 grados, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL

A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,48
Altura Total (m)	7,9
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico y buen estado sanitario, tiene ramas secas, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	35 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Roble
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>
Árbol N.º	35
Cod.SIGAU	12010102000531
Localización Exacta del árbol	4.660682, -74.088513 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: podas anteriores técnicas, ramas secas, ramas pendulares, ramas en peligro de caída, copa en regular estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: antracnosis, marchitamiento, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,73
Altura Total (m)	10,4
Altura Com. (m)	3,8
Volumen Comercial (m3)	0,139

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 096 de 2006 (MADS). Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene ramas secas, ramas pendulares, ramas en peligro de caída, antracnosis, marchitamiento, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	36 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Pino romeron
N. científico	<i>Retrophyllum rospigliosii</i>
Árbol N.º	36
Cod.SIGAU	12010102000565
Localización Exacta del árbol	4.660689, -74.088461 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

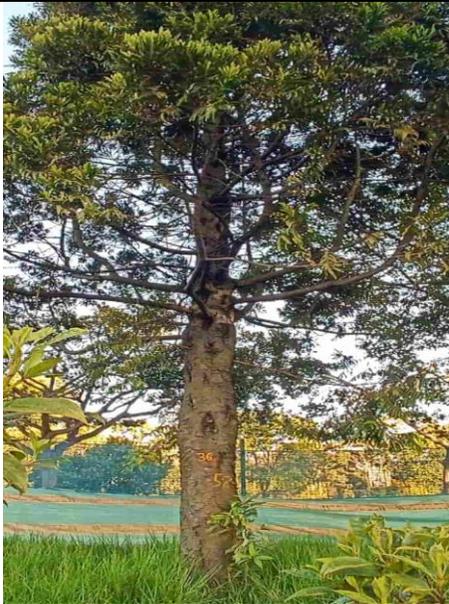
ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	1,36
Altura Total (m)	10,7
Altura Com. (m)	4
Volumen Comercial (m3)	0,437

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 0316 de 1974. Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta buen estado físico y buen estado sanitario, pero podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.														
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández													
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974													
			Revisó														
			Aprobó														
			Fecha aprobación														
		Página	37 de 61														
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27														
Especie	Cerezo	Barrio Visita	El Rosario														
N. científico	<i>Prunus serotina</i>	UPZ	103 - Parque Salitre														
Árbol N.º	37	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.														
Cod.SIGAU	12010102000975	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102														
Localización Exacta del árbol	4.660758, -74.088492 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6														
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL															
ESTADO FÍSICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: ramas secas, copa en buen estado físico general. Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 																	
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: puntos de succión, copa en regular estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 																	
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																	
Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,21</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Tratamiento integral</td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">4,8</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,21	Tratamiento integral	Altura Total (m)	4,8	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,21															
Tratamiento integral	Altura Total (m)	4,8															
	Altura Com. (m)	0															
	Volumen Comercial (m3)	0															
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO															
		Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado sanitario, tiene ramas secas, puntos de succión, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento															

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	38 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Yarumo
N. científico	<i>Cecropia telenitida</i>
Árbol N.º	38
Cod.SIGAU	12010102000973
Localización Exacta del árbol	4.660779, -74.088447 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL

A CONSIDERAR

Bloqueo y traslado

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,48
Altura Total (m)	7,2
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO


Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del individuo ya que tiene un estado físico y sanitario adecuado, además es posible realizar un bloque para traslado en las condiciones que establece el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C (2021) (Bloque con radio mayor superior a 3 veces el diámetro basal del individuo)

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.														
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández													
	_____		Tarjeta profesional N.º	70266-251974													
	_____		Revisó														
	_____		Aprobó														
_____		Fecha aprobación															
_____		Página	39 de 61														
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022		Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27													
Especie	Urapán, Fresno		Barrio Visita	El Rosario													
N. científico	<i>Fraxinus chinensis</i>		UPZ	103 - Parque Salitre													
Árbol N.º	39		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod.SIGAU	12010102000569		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	4.660888, -74.088359 / Cra 60 # 63 - 27		c.c. ó N.I.T	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL														
ESTADO FÍSICO: <ul style="list-style-type: none"> • Copa: excesiva ramificación, podas anteriores antitécnicas, podas anteriores técnicas, ramas secas, rebrotes, descope, copa en regular estado físico general. • Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general. • Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 																	
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> • Copa: antracnosis, necrosis, clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general. • Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. • Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 																	
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN <p>Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>																	
VISTA DETALLE			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Bloqueo y traslado</td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">3,4</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,14	Bloqueo y traslado	Altura Total (m)	3,4	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,14															
Bloqueo y traslado	Altura Total (m)	3,4															
	Altura Com. (m)	0															
	Volumen Comercial (m3)	0															
			CONCEPTO TÉCNICO														
			<p>Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del individuo ya que tiene un estado físico y sanitario adecuado, además es posible realizar un bloque para traslado en las condiciones que establece el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C (2021) (Bloque con radio mayor superior a 3 veces el diámetro basal del individuo)</p>														

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	40 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Urapán, Fresno
N. científico	<i>Fraxinus chinensis</i>
Árbol N.º	40
Cod.SIGAU	12010102000570
Localización Exacta del árbol	4.660898, -74.088344 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:

- Copa: excesiva ramificación, podas anteriores antitécnicas, podas anteriores técnicas, ramas secas, rebrotes, descope, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: antracnosis, necrosis, clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL

A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,18
Altura Total (m)	4,2
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, ramas secas, rebrotes, descope, antracnosis, clorosis, puntos de succión, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
		Fecha aprobación		
		Página	41 de 61	
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022		Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Especie	Nogal, cedro nogal, cedro negro		Barrio Visita	El Rosario
N. científico	<i>Juglans neotropica</i>		UPZ	103 - Parque Salitre
Árbol N.º	41		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	12010102000971		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	4.660914, -74.088358 / Cra 60 # 63 - 27		c.c. ó N.I.T	901.339.011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: normal, copa en buen estado físico general. Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 				
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.				
VISTA DETALLE				
				
			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			Bloqueo y traslado	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,07
			Altura Total (m)	1,8
			Altura Com. (m)	0
			Volumen Comercial (m3)	0
			CONCEPTO TÉCNICO	
			Especie en veda por la Resolución 0316 de 1974 y el Acuerdo 069 de 2002. Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del individuo ya que tiene un estado físico y sanitario adecuado, además es posible realizar un bloque para traslado en las condiciones que establece el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C (2021) (Bloque con radio mayor superior a 3 veces el diámetro basal del individuo)	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

**FICHA TECNICA DE REGISTRO**

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	42 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Mano de oso
N. científico	<i>Oreopanax bogotensis</i>
Árbol N.º	42
Cod.SIGAU	12010102000972
Localización Exacta del árbol	4.660911, -74.088415 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO**ESTADO FISICO:**

- Copa: excesiva ramificación, rebrotes, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE**VISTA GENERAL****INTERVENCIÓN SILVICULTURAL
A CONSIDERAR****DIMENSIONES**

Tratamiento integral	P.A.P. (m)	0,12
	Altura Total (m)	1,9
	Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)		0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene excesiva ramificación, rebrotes, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A. Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	43 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Alcaparro enano
N. científico	<i>Senna multiglandulosa</i>
Árbol N.º	43
Cod.SIGAU	12010102000969
Localización Exacta del árbol	4.660957, -74.088403 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: podas anteriores antitécnicas, ramas secas, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcación basal, torcido, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,3
Altura Total (m)	3,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene ramas secas, torcedura, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	44 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Yarumo
N. científico	<i>Cecropia telenitida</i>
Árbol N.º	44
Cod.SIGAU	12010102000970
Localización Exacta del árbol	4.660973, -74.088355 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO

ESTADO FÍSICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, raíz en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL

A CONSIDERAR

Bloqueo y traslado

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,57
Altura Total (m)	6,9
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del individuo ya que tiene un estado físico y sanitario adecuado, además es posible realizar un bloque para traslado en las condiciones que establece el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C (2021) (Bloque con radio mayor superior a 3 veces el diámetro basal del individuo)

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.														
		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández													
		Tarjeta profesional N.º	70266-251974													
		Revisó														
		Aprobó														
Concepto Técnico: _____		Fecha aprobación														
		Página	45 de 61													
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27													
Especie	Yarumo	Barrio Visita	El Rosario													
N. científico	<i>Cecropia telenitida</i>	UPZ	103 - Parque Salitre													
Árbol N.º	45	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod.SIGAU	12010102001021	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	4.661057, -74.08837 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL														
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: normal, copa en buen estado físico general. Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 																
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN <p>Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>																
VISTA DETALLE		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,57</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Bloqueo y traslado</td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">7,1</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,57	Bloqueo y traslado	Altura Total (m)	7,1	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,57														
Bloqueo y traslado	Altura Total (m)	7,1														
	Altura Com. (m)	0														
	Volumen Comercial (m3)	0														
		CONCEPTO TÉCNICO														
		<p>Se considera técnicamente viable el bloqueo y traslado del individuo ya que tiene un estado físico y sanitario adecuado, además es posible realizar un bloque para traslado en las condiciones que establece el Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá D.C (2021) (Bloque con radio mayor superior a 3 veces el diámetro basal del individuo)</p>														

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974


	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.														
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández													
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974													
			Revisó														
			Aprobó														
		Fecha aprobación															
		Página	46 de 61														
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27														
Especie	Mano de oso	Barrio Visita	El Rosario														
N. científico	<i>Oreopanax bogotensis</i>	UPZ	103 - Parque Salitre														
Árbol N.º	46	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.														
Cod.SIGAU	12010102001019	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102														
Localización Exacta del árbol	4.660985, -74.088294 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6														
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL															
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: rebrotes, copa en buen estado físico general. Fuste: inclinado a 10 grados, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 																	
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 																	
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																	
Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Tratamiento integral</td> <td>Altura Total (m)</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,28	Tratamiento integral	Altura Total (m)	5,6	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,28															
Tratamiento integral	Altura Total (m)	5,6															
	Altura Com. (m)	0															
	Volumen Comercial (m3)	0															
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO															
		Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene rebrotes, inclinación a 10 grados, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento															

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

 <p>FICHA TECNICA DE REGISTRO</p>	Radicado No.		
	Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández	
	Tarjeta profesional N.º	70266-251974	
	Revisó		
	Aprobó		
	Fecha aprobación		
Concepto Técnico: _____	Página	47 de 61	
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Especie	Urapán, Fresno	Barrio Visita	El Rosario
N. científico	<i>Fraxinus chinensis</i>	UPZ	103 - Parque Salitre
Árbol N.º	47	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	12010102000574	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	4.661035, -74.088318 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: ramas secas, rebrotes, descope, copa en regular estado físico general. Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general. 			
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: antracnosis, clorosis, puntos de succión, copa en buen estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		Tratamiento integral	
		P.A.P. (m)	0,08
		Altura Total (m)	2,6
		Altura Com. (m)	0
		Volumen Comercial (m3)	0
CONCEPTO TÉCNICO			
Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene ramas secas, rebrotes, descope, clorosis, puntos de succión, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento			

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	48 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Urapán, Fresno
N. científico	<i>Fraxinus chinensis</i>
Árbol N.º	48
Cod.SIGAU	12010102000519
Localización Exacta del árbol	4.661059, -74.088296 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: ramas secas, rebrotes, descope, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: antracnosis, clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,11
Altura Total (m)	3,4
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene ramas secas, rebrotes, descope, antracnosis, puntos de succión, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H

Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández

T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	49 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Amarrabollo
N. científico	<i>Meriania nobilis</i>
Árbol N.º	49
Cod.SIGAU	12010102001018
Localización Exacta del árbol	4.661073, -74.088279 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

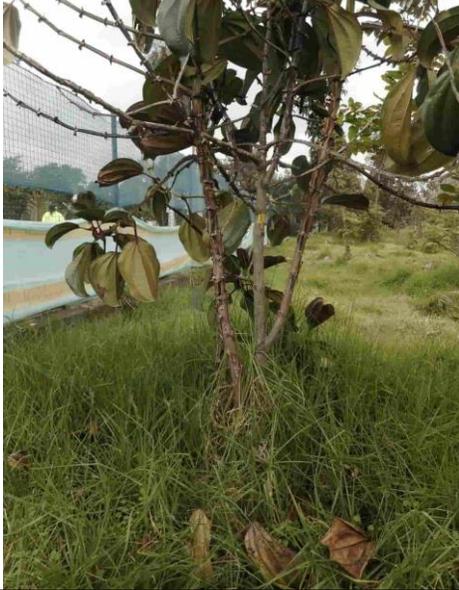
ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

DIMENSIONES

Tratamiento integral	P.A.P. (m)	0,18
	Altura Total (m)	2,9
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta buen estado físico y buen estado sanitario, pero podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	50 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Urapán, Fresno
N. científico	<i>Fraxinus chinensis</i>
Árbol N.º	50
Cod.SIGAU	12010102000520
Localización Exacta del árbol	4.661094, -74.088259 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: ramas secas, descope, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: antracnosis, clorosis, puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

DIMENSIONES

Tratamiento integral	P.A.P. (m)	0,06
	Altura Total (m)	2
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene ramas secas, descope, antracnosis, clorosis, puntos de succión, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	51 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Cedro, cedro andino, cedro clavel
N. científico	<i>Cedrela montana</i>
Árbol N.º	51
Cod.SIGAU	12010102001017
Localización Exacta del árbol	4.661099, -74.088253 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,16
Altura Total (m)	2,7
Altura Com. (m)	2
Volumen Comercial (m3)	0,008

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta buen estado físico y buen estado sanitario, pero podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	52 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Alcaparro enano
N. científico	<i>Senna multiglandulosa</i>
Árbol N.º	52
Cod.SIGAU	12010102001016
Localización Exacta del árbol	4.661134, -74.088244 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, ramas secas, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcación basal, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,22
Altura Total (m)	2,9
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO


Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene excesiva ramificación, ramas secas, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
	Concepto Técnico: _____		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
			Fecha aprobación	
		Página	53 de 61	
Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022	Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27	
Especie	Amarrabollo	Barrio Visita	El Rosario	
N. científico	<i>Meriania nobilis</i>	UPZ	103 - Parque Salitre	
Árbol N.º	53	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod.SIGAU	12010102001020	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	4.66113, -74.088328 / Cra 60 # 63 - 27	c.c. ó N.I.T	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: ramas secas, copa en buen estado físico general. Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general. Raíz: no apreciable, raíz en buen estado físico general. 				
ESTADO SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general. Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general. Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general. 				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.				
VISTA DETALLE				
				
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES		
A CONSIDERAR				
Tratamiento integral	P.A.P. (m)		0,19	
	Altura Total (m)		2,8	
	Altura Com. (m)		0	
	Volumen Comercial (m3)		0	
CONCEPTO TÉCNICO				
Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta buen estado físico y buen estado sanitario, pero podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento				

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	54 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Yarumo
N. científico	<i>Cecropia telenitida</i>
Árbol N.º	54
Cod.SIGAU	12010102001015
Localización Exacta del árbol	4.661176, -74.088208 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

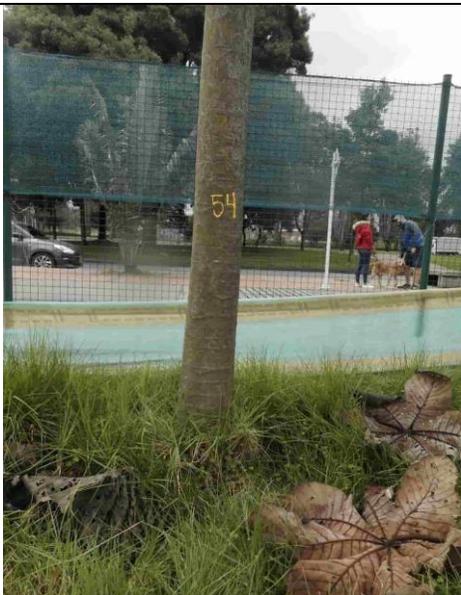
ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,67
Altura Total (m)	7,4
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado sanitario, tiene herbivoría, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	55 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Cerezo
N. científico	<i>Prunus serotina</i>
Árbol N.º	55
Cod.SIGAU	12010102001014
Localización Exacta del árbol	4.661263, -74.088207 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: bifurcado, inclinado a 10 grados, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: puntos de succión, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,27
Altura Total (m)	4,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado sanitario, tiene puntos de succión, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	56 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Holly liso
N. científico	<i>Cotoneaster panosus</i>
Árbol N.º	56
Cod.SIGAU	12010102000524
Localización Exacta del árbol	4.6613, -74.088158 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, ramas secas, ramas pendulares, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, cavidades, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

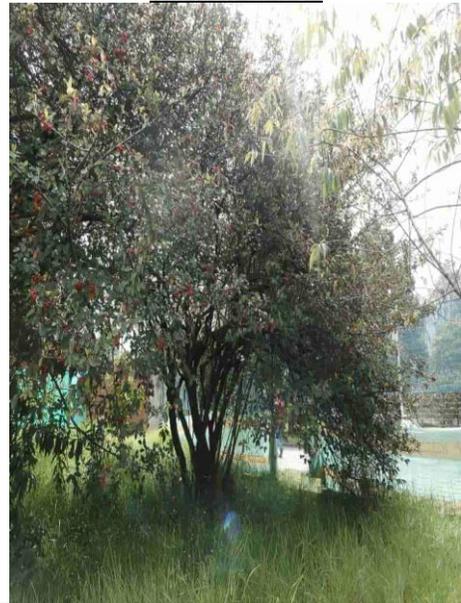
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,38
Altura Total (m)	4,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene excesiva ramificación, ramas secas, ramas pendulares, cavidades, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	57 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Holly liso
N. científico	<i>Cotoneaster panosus</i>
Árbol N.º	57
Cod.SIGAU	12010102000525
Localización Exacta del árbol	4.661311, -74.088189 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, podas anteriores técnicas, ramas pendulares, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, cavidades, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES	
A CONSIDERAR Tratamiento integral	P.A.P. (m)	0,48
	Altura Total (m)	4,3
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene excesiva ramificación, ramas pendulares, cavidades, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	58 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Holly liso
N. científico	<i>Cotoneaster panosus</i>
Árbol N.º	58
Cod.SIGAU	12010102000526
Localización Exacta del árbol	4.661358, -74.088187 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:

- Copa: excesiva ramificación, ramas pendulares, copa en regular estado físico general.
- Fuste: torcido, cavidades, fuste en regular estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,44
Altura Total (m)	4,2
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado físico, tiene excesiva ramificación, ramas pendulares, torcedura, cavidades, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	59 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Roble
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>
Árbol N.º	59
Cod.SIGAU	12010102001013
Localización Exacta del árbol	4.661388, -74.088141 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: bifurcado, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y buen estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,18
Altura Total (m)	3,2
Altura Com. (m)	0,5
Volumen Comercial (m3)	0,001

CONCEPTO TÉCNICO

Especie en veda por la Resolución 096 de 2006 (MADS). Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta buen estado físico y buen estado sanitario, pero podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	60 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Sangregao, drago, croto
N. científico	<i>Croton bogotensis</i>
Árbol N.º	60
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.66139, -74.088169 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: normal, copa en buen estado físico general.
- Fuste: fuste recto, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: herbivoría, copa en regular estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con buen estado físico y regular estado sanitario, no interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tratamiento integral

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,05
Altura Total (m)	2,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable el tratamiento integral de este individuo ya que presenta regular estado sanitario, tiene herbivoría, y por lo tanto podría requerir de labores de mantenimiento como poda aérea, poda radicular, fertilización y encerramiento

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974



FICHA TECNICA DE REGISTRO

Concepto Técnico: _____

Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	61 de 61
Sitio de Visita	Cra 60 # 63 - 27
Barrio Visita	El Rosario
UPZ	103 - Parque Salitre
Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A - 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
c.c. ó N.I.T	901.339.011-6

Fecha de visita técnica	13 de agosto de 2022
Especie	Sangregao, drago, croto
N. científico	<i>Croton bogotensis</i>
Árbol N.º	61
Cod.SIGAU	
Localización Exacta del árbol	4.661452, -74.088307 / Cra 60 # 63 - 27

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:

- Copa: excesiva ramificación, rebrotes, copa en regular estado físico general.
- Fuste: bifurcaciones basales, fuste en buen estado físico general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado físico general.

ESTADO SANITARIO:

- Copa: ninguna afección, copa en buen estado sanitario general.
- Fuste: ninguna afección, fuste en buen estado sanitario general.
- Raíz: no apreciable, por el estado general del individuo se considera que la raíz está en buen estado sanitario general.

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN

Individuo con regular estado físico y buen estado sanitario, interfiere con la construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado asociados al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR

Tala

DIMENSIONES

P.A.P. (m)	0,13
Altura Total (m)	3,3
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta regular estado físico y regular estado sanitario, tiene excesiva ramificación, clorosis, puntos de succión, su estado físico y sanitario no permiten garantizar un traslado exitoso, además interfiere con el desarrollo del proyecto

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma Jonathan A Luna H
 Ing. Forestal: Jonathan Luna Hernández
 T.P. 70266-251974